

请您在使用该系统之前请务必阅读该手册

- 本手册内容是手持激光焊接系统用户手册
- 先仔细阅读该手册，保证正确电气连接

# DWT23

## 麒麟单轴摆动手持激光焊接系统用户手册

V23控制盒+DWT23焊接头



广东麒麟激光科技有限公司

地址：广东省东莞市寮步镇松湖智谷E1栋9楼

电话：0755-27999931

邮 件：

地址：[www.qilinlaser.com](http://www.qilinlaser.com)

## 版本说明

由V23-H0.5-L5-S3.8.4版本升级为V23-H0.5-L5-S3.9.2版本

旧版图



新版图



新版本在参数设置内增加延时功率提升

## 版本记录

版本	日期	修改原因	审核人
V23-H0.5-L5-S3.9.2	2024.1.5	新增功能	骆、袁

## 版权声明

广东麒麟激光科技有限公司（以下简称麒麟激光）保留所有权力。

■麒麟激光具有本产品的专利版权和知识产权，未经麒麟激光授权及许可，不得直接或者间接地复制、制造、加工、使用本产品及其相关部分，否则麒麟激光将依法追究相关的法律责任。

■麒麟激光保留在不事先通知的情况下，修改本手册中的产品和产品规格等文件的权力，同时保留对本产品附带的任何文档进行修改的权力。

■使用者在使用本文所述产品时请仔细阅读本手册，麒麟激光不承担由于使用本手册或本产品不当，所造成直接的、间接的、特殊的、附带的或相应产生的损失或责任。麒麟激光不承担以下直接的或间接的责任或损失：

- 用户使用本手册或本产品不当
- 用户没有遵循相关的安全操作规程所造成的损失

■自然力造成的损失，使运动中的机器有危险，使用者有责任在机器中设计有效的出错处理和安全保护机制，麒麟激光没有义务或责任对由此造成的附带的或相应产生的损失负责。

# 认证声明

## CE 认证声明

本产品已经通过欧盟CE（Communate Europene）安全认证，已通过相应的合格评定程序和制造商的合格声明，符合欧盟有关指令规定。

## ROHS认证声明

本产品已经通过欧盟立法制定的《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》（Restriction of Hazardous Substances）安全认证，符合欧盟有关环保规定。

## FCC认证声明

本产品已经通过美国联邦通信委员会（Federal Communications Commission）安全认证，符合美国电子产品有关安全规定。

## 安全信息

请在使用该系统时请确保操作无误，使用方式安全，文中会使用一些标志或文字来提醒您注意危险事项和一些重要信息。



### 危险：

表示存在严重危险。在使用过程中，如果操作不当或使用方式有误，可能导致人员遭受严重伤害甚至死亡，请使用人员及相关人员不要轻易操作，直到确保操作方法正确及使用方式无误后再使用。




### 警告：

表示存在危险。在使用过程中，如果操作不当或使用方式有误，可能导致人员遭受伤害，请使用人员及相关人员不要轻易操作，直到确保操作方法正确及使用方式无误后再使用。



### 谨慎：

表示产品潜在风险。在使用过程中，如果使用方法有误或操作不当，可能导致产品或部分部件损坏。请使用人员及相关人员不要轻易操作，直到确保操作方法正确及使用方式无误后再使用。

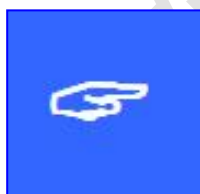

### 重要：

表示产品使用过程中需要注意的重要信息。请不要忽视这些信息，这些信息会提供有效的操作帮助。



此标示表示激光辐射，一般会被贴在输出激光的产品上，使用此类设备时请小心激光，注意安全。

## 收货、拆箱、检验

产品使用防震软包装，如果包裹有任何外部损伤痕迹，请检查设备损坏情况，并以书面文件方式通知承运人及承运单位损坏情况。



### 重要：

在收到产品后，请检查外包装是否完好，拆箱后核对产品是否完整，各零部件是否完好。如果发现损坏，请立即与麒麟激光联系。

从包装中取出所有货物，并保存包装材料及接线零配件。拆解包裹取出货物时，请小心货物安全。取出货物后请核对部件是否齐全完好，如果发现缺少部件或部件损坏，请立即与麒麟激光联系。如果发现设备有任何明显损坏，请勿安装设备或调试使用设备。

DWT23 麒麟单轴手持激光焊接系统用户手册发货清单如下表所示：（由于产品会更新升级，发货清单可能也会随着调整）

	配件	数量	说明
1	DWT23手持焊枪	1	
2	V23控制盒	1	
3	7寸液晶显示屏（HMI）	1	
4	铜嘴配件盒	1	
5	24V电源线	1	
6	10米TYPE C线	1	
7	7寸显示屏连接线（DB9公头）	1	
8	安全夹线（带夹子）	1	
9	T21+1送丝机	1	标配

# 目录

第1章概述	8
1.1 麒麟单轴摆动手持激光焊接系统简介	9
1.2 产品安装尺寸图	9
1.2.1 触摸屏安装尺寸	9
1.2.2 控制盒安装尺寸	10
第2章 系统接线	11
2.1 控制盒接线	12
2.2 枪的结构图和气管、水管接口	13
2.3 Power接口	15
2.4 人机界面HMI	16
2.5 焊接头接口	16
2.6 安全线夹接口	17
2.7 送丝机控制接口	17
2.8 T21+1双送丝机按键说明	18
2.9 激光器控制接口	19
2.11 气体控制，气压检测接口	21
2.12 激光器冷水机报警信号接口	22
2.13 报警灯接口	22
2.14 拨码开关	23
第3章 人机界面HMI介绍	24
3.1 人机界面HMI功能及操作介绍	25
3.2 报警指示灯亮红灯报警时问题排查	30
3.3 保护镜抽屉与聚焦镜抽屉螺丝	32
注意事项	35
麒麟激光技术支持和服务范围	36

# 第1章概述

## 本章节主要内容:

- 手持激光焊接系统简介
- 产品安装尺寸图




## 1.1 麒麟单轴摆动手持激光焊接系统简介

麒麟单轴手持激光焊接系统是麒麟激光开发的一款专门用于光纤激光焊接的控制系统。单振镜电机设计，整体重量轻便，快速冷却光路腔体，人体工学设计，高端芯片，多种安全防护措施等等功能及特色。

## 1.2 产品安装尺寸图


### 1.2.1 触摸屏安装尺寸

触摸屏安装尺寸如下图所示：

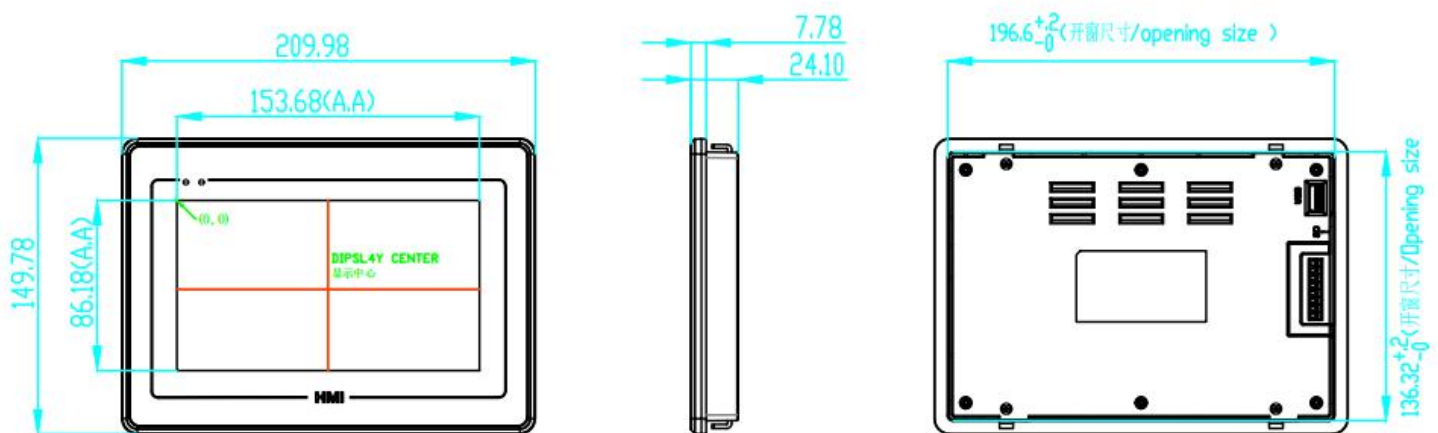

## 1.2.2 控制盒安装尺寸

控制盒安装尺寸如下图所示

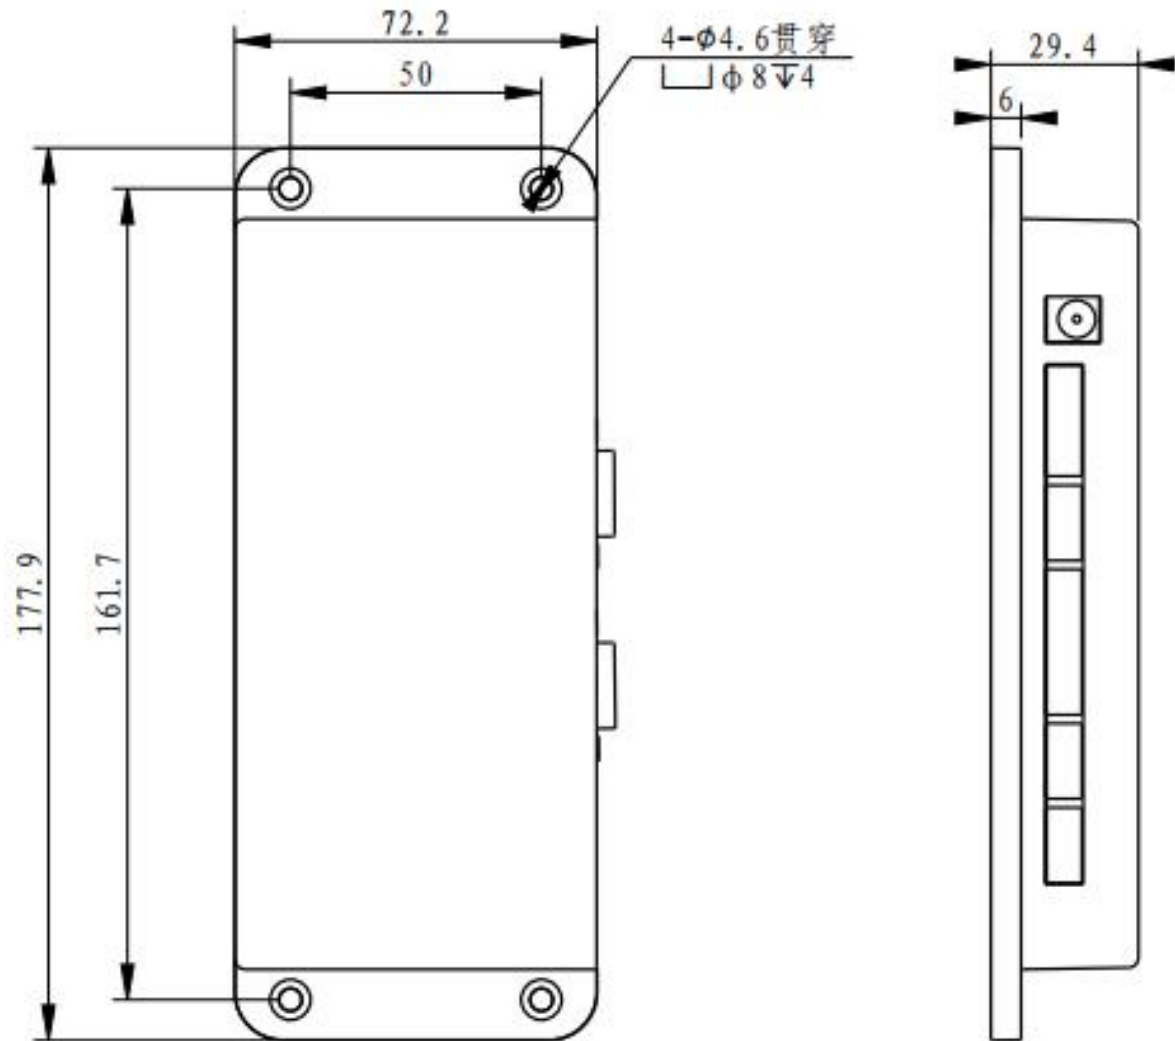

# 第2章 系统接线

## 本章节主要内容:

- 控制盒接线
- 枪的结构图和气管、水管接口
- Power 接口
- 人机界面HMI
- 焊接头接口
- 安全夹线接口
- 送丝机控制接口
- T21+1双送丝机按键说明
- 激光器控制接口
- 不同厂家激光器接线定义
- 气体控制, 气压检测接口
- 激光器冷水机报警信号接口
- 报警灯接口
- 拨码开关使用

## 2.1 控制盒接线

下图为整个系统的接线示意图，系统接线可以参考该示意图，详细的接口定义请参考相关章节。


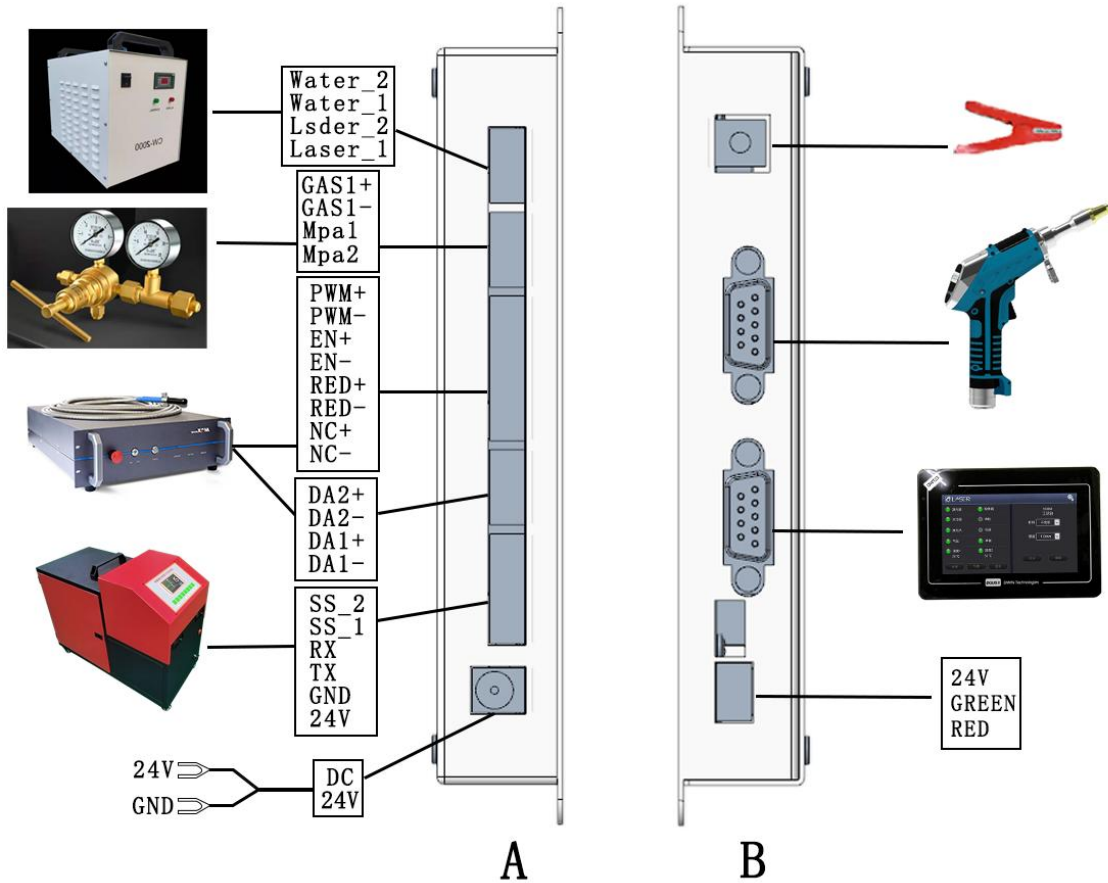


图 2.1 系统接线示意图

 

**重要：**

控制盒中未说明部分请勿乱接入其它线路。

## 2.2 枪的结构图和气管、水管接口

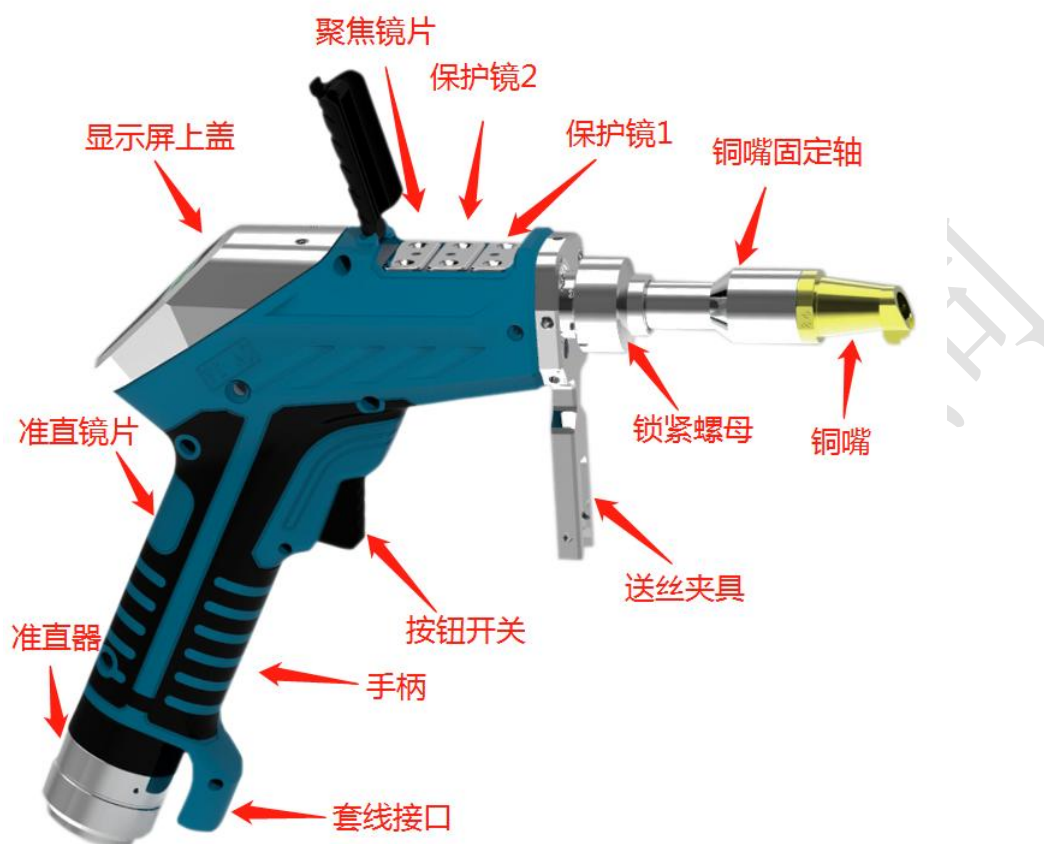


图 2.2.1 DWT23枪的结构示意图

参数	范围
接口类型	QBH接头
最大承载功率	3000W
准直焦距	50
聚焦焦距	150
调节光斑	点、线
可调幅面	0—8mm
适用波长	1064-1080nm
准直镜片	D16F50
聚焦镜片	D20F150
保护镜规格	D20T2
最大支持气压	0.6Mpa
焦点垂直调节范围	±3mm
整体质量	0.8KG

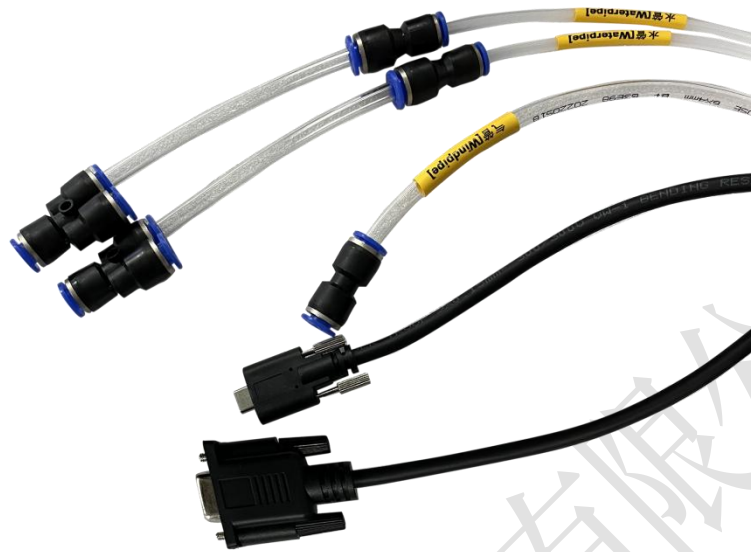


图 2.2.2 气管、水管接口示意图

水管：水管一进一出，形成一个闭合的水路循环。

气管：单个接头，气体输出。

DB9接口：连接控制系统的接头。

TYPE C接口：连接枪头通讯的TYPE C接头。

## 2.3 Power接口

DC24V接口是为控制盒内部控制系统提供电源的接口，电压为直流24V（DC24V）

表2.3为POWER 电源线接线定义



图2.3 为POWER 电源线示意图



表 2.3为 24V接口  电源线定义。

表2.3

引脚	信号	定义	说明
1	24V	电源输入	+24V 外部电源输入，供电电源输出功率要求：100W以上，即输出电流大于4A（送丝供机电需求）
2	COM	电源参考地	电源地

## 2.4 人机界面HMI

控制盒



供电和通信

7 " HMI 接口是一个 DB9 黑色插头，主板通过此端口向 HMI



图2.4 HMI 示意图

表 2.4 为 HMI 接口定义。

表2.4

引脚	信号	定义	说明
1	24V	电源输出, 500mA	HMI供电
2	GND	电源输出地	电源参考地
3	TXD	HMI 的发送端	串口通信TXD 信号
4	RXD	HMI 的接收端	串口通信 RXD 信号

## 2.5 焊接头接口

控制盒



表2.5为振镜接口定义。

MOTOR接口是主板提供的振镜接口，与手持焊接头通讯端口。

表2.5

序号	信号	定义	说明
1	DB9	手持焊枪接口	与手持焊接头供电及通讯接口



## 2.6 安全线夹接口

控制盒



接口 是专用安全地线夹接口，与焊枪铜嘴导通时才能达成出光条件，可为

操作提供安全保障。

表 2.6为安全夹接口定义。

表2.6

序号	信号	定义	说明
1	GND	安全线夹接口	与焊枪上铜嘴导通时才能达成出光条件

## 2.7 送丝机控制接口

控制盒与送丝机供电与通信接口，24V电源直接接入到控制盒电源输入端，等同于外部电源直接供电，表 2.7为送丝机控制接口定义。

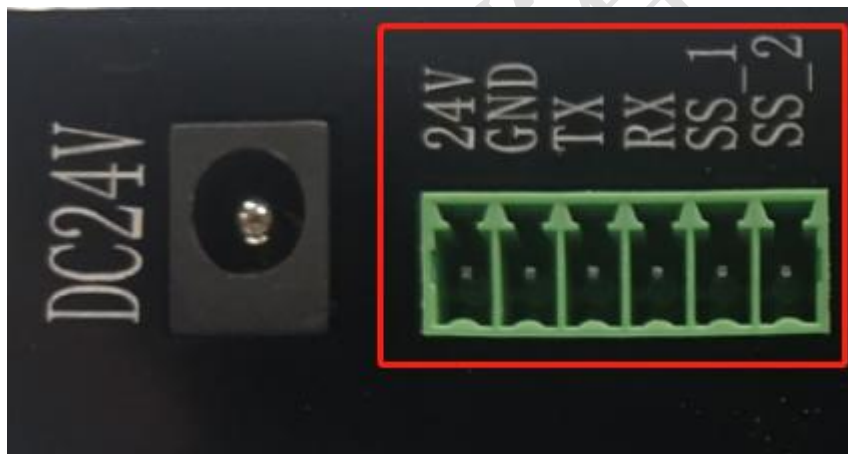


图 2.7 送丝机控制接口示意图

表2.7

引脚	信号	定义	说明
1	24V	送丝机电源输出端	送丝机24V+电源接口
2	GND	GND	GND
3	TX	送丝机与板卡通讯端口	送丝机与控制系统通信TX信号
4	RX	送丝机与板卡通讯端口	送丝机与控制系统通信RX信号
5	SS_1	送丝机触发信号1	短路SS_1和SS_2时，自动出丝
6	SS_2	送丝机触发信号2	短路SS_1和SS_2时，自动出丝

## 2.8 T21+1双送丝机按键说明



图 2.8 送丝机面板示意图

### 送丝机按键说明：

- ①送丝速度：送丝机运行速度 (mm/s)
- ②送丝延时：先开启激光至设置时间，后开始送丝
- ③补丝距离：回抽停止后，丝补偿距离
- ④回抽距离：送丝停止后，丝往回抽距离
- ⑤脉冲时间：送丝机接收脉冲的时间 (送丝时间)
- ⑥脉冲间隔：送丝机停止脉冲的时间 (停丝时间)

### 送丝机旋钮说明：

- L：旋钮旋至L位置，左送丝
- DBL：旋钮旋至DBL位置，双送丝
- R：旋钮旋至R位置，右送丝



设置：设置参数按钮



+：送丝设置选择+



-：送丝设置选择-



连续送丝：设置连续送丝模式。



脉冲送丝：设置脉冲送丝模式。



手动送丝：点击手动送丝，送丝轮运行送丝。



手动回抽：点击手动回抽，送丝轮回抽焊丝。



模拟运行：手动触发送丝机模拟焊接时工况运行。

## 2.9 激光器控制接口

激光器接口是一个 8PIN绿色端子+4PIN绿色端子

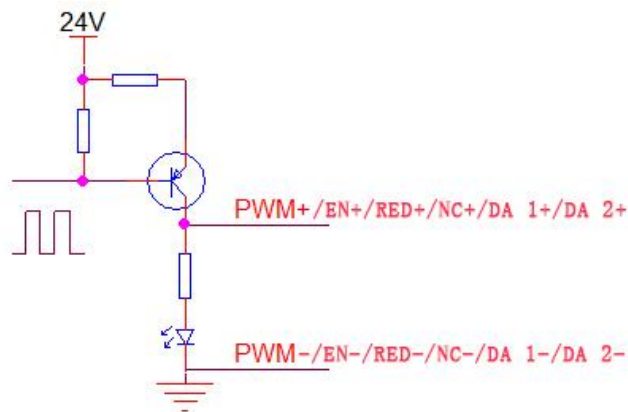


图 2.9 激光器控制接口示意图

表2.9 为激光器接口定义。

表2.9

引脚	信号	定义	说明
1	PWM+	激光器调制信号+	占空比 1%-100%可调, 24V和5V可切换
2	PWM-	激光器调制信号-	可接电源参考地
3	EN+	激光使能信号+	控制激光器出光信号, 高电平有效, 24V和5V可切换
4	EN-	激光使能信号-	可接电源参考地
5	RED+	激光器红光信号	激光器红光控制 (可不接)
6	RED-	GND	可接电源参考地
7	NC+	激光器使能备用端口	激光器24V备用端口
8	NC-	激光器备用端口地	可接电源参考地
9	DA 1+	模拟电压输出+	用于激光器峰值功率调节, 0-10V和0-4V模拟电压可选择, 可参照2.13 拨码开关
10	DA 1-	GND	可接电源参考地
11	DA 2+	模拟电压输出	用于比例阀调节, 0-10V模拟电压,
12	DA 2-	GND	可接电源参考地

## 2.10 不同厂家激光器接线定义

控制系统	不同厂家激光器型号												
麒麟系统	热刺 FSC1000/1500/2000/3000	凯普林 500T/1000T/1500T	飞博YDFL-1000-CW	创新MFSC - 1000X/1500X	锐科RFL-C系	锐科RFL-C-X/H	杰普特口 CTRL-INTERFACE						
PWM+	12. MOD SW IN+	21. PWM+	15. GATE	17. 调制输入 +	15. MOD+	15. MOD+	3. 调制+						
PWM-	13. MOD SW IN-	8. PWM-	16. GND IO	4. 调制输入 -	16. MOD-	16. MOD-	16. 调制-						
EN+	5. LASER EN+	19. 使能+	18. EX-EN	18. 使能输入 +	18. Laser EN	18. Laser EN	4. 使能+						
EN-	6. LASER EN-	6. 使能-	20. GND IO	5. 使能输入 -	20. EGND	20. EGND	5. 使能-/报警输出-						
DA1+	14. ANG 0~10V+	15. AD+	12. IFWD SET	15. DA (0-10V) 输入+	12. Analog	12. 0-10V	18. 0-10V+						
DA1-	15. ANG GND-	14. AD-	14. CASE	2. DA (0-10V) 输入-	14. AGND	14. AGND	6. 0-10V-/模拟输入地						
RED+			17. RED-EN		17. Red Laser								
RED-					23. EVCC	24V	17. EVCC	24V					
备注		10. 互锁	短接	1. INTLK1A	短接	19. 互锁+	短接	2. 预留Interlock	短接	2. ITL-A	短接	8. 互锁 1+	短接
		23. 互锁	短接	4. INTLK1B	短接	6. 互锁-	短接	3. 预留Interlock	短接	3. ITL-B	短接	21. 互锁 1-	短接
		12. 互锁	短接	2. INTLK2A	短接			8. 预留远程上电	短接	8. RPA	短接	9. 互锁 2+	短接
		25. 互锁	短接	3. INTLK2B	短接			9. 预留远程上电	短接	9. RPB	短接	22. 互锁 2-	短接
								10. 预留急停	短接				
								11. 预留急停	短接				
				钥匙拧到ON, 开机后等待自检完成按下 START即可								激光器前面板钥匙拧到robot后按下 start即可	

图 2.10 不同厂家激光器接线定义图

## 2.11 气体控制，气压检测接口

气体控制接口GAS1+，GAS1-：

控制盒提供一个专用 IO 接口，所有输出 IO 均采用 OC 输出可以直接驱动继电器，最大电流可达500mA，接线示意图如下所示。



图 2.11.1 气体控制接口示意图

气体检测接口Mpa1，Mpa2：

气压检测阀反馈信号接入Mpa1和Mpa2，当气压低于气压检测阀设定值时，输出短路信号，使Mpa1和Mpa2短接，从而实现气压报警功能。接线示意图如下所示。

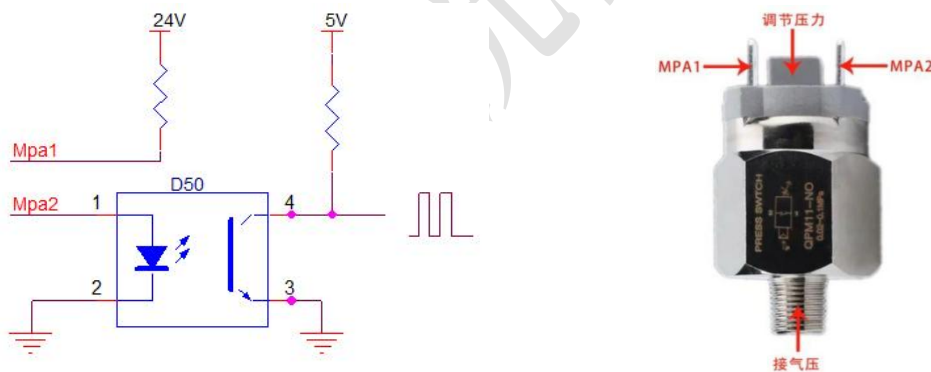


图 2.11.2 气压检测接口示意图

表 2.11 为气体控制接口，气压检测接口定义

表2.11

引脚	信号	定义	说明
1	CAS1+	用于保护气体吹气控制正极	气阀+接板卡GAS1+
2	CAS1-	用于保护气体吹气控制负极	气阀-接板卡GAS1-
3	Mpa1	用于检测气压报警	气压报警+接板Mpa1
4	Mpa2	用于检测气压报警	气压报警+接板Mpa2

## 2.12 激光器冷水机报警信号接口

Laser1和2是激光器报警信号接口，不导通时绿灯，导通时红灯。

Water1和2是冷水机报警信号接口，不导通时红灯，导通时绿灯。

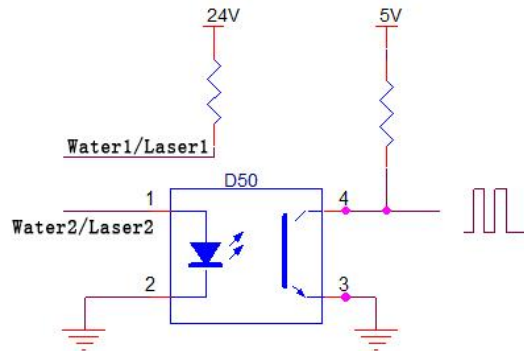


图 2.12 报警信号接口示意图

表2.12为报警信号的定义。

表2.12

引脚	信号	定义	说明
1	Laser_1	激光器报警信号	激光器报警时短接
2	Laser_2	GND	激光器报警信号地
3	Water_1	冷水机报警信号	冷水机报警时通断
4	Water_2	GND	冷水机报警地

## 2.13 报警灯接口

24V接共阳极报警灯的正极，RED接共阳极报警灯红色指示灯，GREEN接共阳极报警灯绿色指示灯，当遇到异常报警时，RED信号输出为低电平信号，当异常报警解除时，RED信号输出为高电平信号。此报警接口也通常被用作状态反馈接口，方便实时监测出光设备状态。

表2.13为报警信号灯的定义。

表2.13

引脚	信号	定义	说明
1	24V	报警信号灯电源输出端	接报警信号灯供电端
2	GREEN	报警信号灯-绿灯	接报警信号灯绿灯
3	RED	报警信号灯-红灯	接报警信号灯红灯



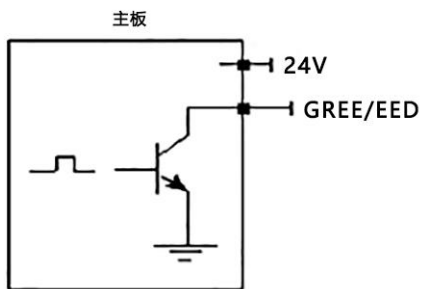


图 2.13 报警信号接口示意图

## 2.14 拨码开关



序号	标识	定义	说明
1	IPG	激光控制信号	PWM, EN, RED, NC输出5V 功率调节 (DA1): 0-4V模拟电压可调节
2	NO IPG	激光控制信号	PWM, EN, RED, NC输出24V 功率调节 (DA1): 模拟电压可调节0-10V

# 第3章人机界面HMI介绍

本章节主要内容:

- 人机界面功能及操作介绍
- 报警指示灯亮红灯报警时  
问题排查



### 3.1 人机界面HMI功能及操作介绍

#### 主界面功能及操作介绍

麒麟单轴激光焊接系统操作面板采用7寸组态电容触摸屏，外观端庄，大方。新增多重报警检测功能，即可设置激光器，激光摆动头的相关参数，还可控制连续脉冲出光方式，操作简单方便，无需编辑复杂工艺，选择相对应的材料及厚度即可直接焊接。



3.1.1 主界面1示意图

**激光器:** 激光器报警信号灯，当激光器报警时亮红灯。

**水冷箱:** 水冷箱报警信号灯，当水冷箱报警时亮红灯。

**激光头:** 手持焊枪报警信号灯，当手持焊枪电机E信号报警时亮红灯。

**气 压:** 气压监测报警信号灯，当无气体或气体压力不足时，报警亮红灯。

**聚焦镜:** 聚焦镜抽屉报警信号灯，聚焦镜抽屉被拔出或聚焦镜抽屉装反时，报警亮红灯。

**焊 枪:** 手持焊枪按钮信号灯，当按下按钮时显示屏焊枪绿灯亮起。

**导 通:** 地线夹导通信号灯，当夹子夹在外接板材上与焊枪铜嘴形成回路时导通绿灯亮起。

**单 轴:** 系统自动识别单轴手持焊。

**反光镜：**电机镜片报警信号灯，当电机镜片温度大于硬件设置上的温度报警阈值时，反光镜报警亮红灯。

**保护镜：**保护镜片报警信号灯，当保护镜片温度大于硬件设置上的温度报警阈值时，保护镜报警亮红灯。

**光 闸：**光闸打开才能正常出光。

**气 体：**气体打开，气阀端口会输出24V电压，焊接时无需打开气体，出光前会自动吹气。

**送 丝：**送丝开启时，在焊接时能正常送丝。送丝开启时，在焊接时能正常送丝。

**（备注：送丝打开且导通不亮时，长按焊枪按钮键，延时500ms长出丝，在0.5S内连续按两次焊枪键不松开，延时500ms回抽丝）**

**工艺包：**工艺包有四种常用材质，以及“自定义”和“其他”所对应的厚度及参数如下说明：

**不锈钢 (SUS)：**“SUS/1.0mm”表示：不锈钢1.0mm，依此类推：“SUS/3.5mm”表示：不锈钢3.5mm

**碳 钢 (CS)：**“CS/1.0mm”表示：碳钢1.0mm，依此类推：“CS/3.5mm”表示：碳钢3.5mm

**镀锌板 (SECC)：**“SECC/1.0mm”表示：镀锌板1.0mm，依此类推：“SECC/3.5mm”表示：镀锌板3.5mm

**铝 板 (AL)：**“AL/1.0mm”表示：铝板1.0mm，依此类推：“AL/3.5mm”表示：铝板3.5mm

**自定义 (UDC)：**可自行编辑参数，方便客户随时调取工艺来进行焊接。

**其他 (OTS)：**内部有厂家特殊工艺编辑，可调取特殊工艺进行特殊材料焊接。

**红 光：**打开红光预览，可提前预览焊接位置，达到焊接前可提前调整位置的效果。

点击“”可进入编辑主界面，编辑参数后无需点击确认，可直接保存参数。



3.1.2 编辑主界面示意图

点击“自定义名称”可进入编辑工艺包名称界面，可自由设置材料名称及材料厚度，方便客户自己编辑工艺包储存工艺。



3.1.3 编辑工艺包名称示意图

#### 激光器控制：

**功率：**设置焊接时激光器的峰值功率。

**PWM 频率：**设置激光器 PWM 调制信号的频率。

**占空比：**设置激光器 PWM 调制信号的脉宽。

#### 激光头控制：

**模式：**设置电机摆动的模式。

**频率：**设置电机摆动的速度。

**宽度：**设置电机摆动的宽度。

#### 出光控制：

**模式：**连续出光和脉冲出光模式。

**出光时长：**设置出光时间。

**出光间隔：**设置每次出光的间隔。

**恢复出厂设置：**进入编辑页面后，恢复单一页面参数出厂设置。

**特别标注：**宽度设置5毫米以上时，频率会降低倍率，当摆动速度降低，摆动幅度变大时，再搭配双送丝机进行焊接，焊接纹路宽度可达8毫米。



### 参数设置：

**提前量：**在启动加工时，可以设置提前开气。

当按下外部启动按钮时，先吹气延时一段时间后，然后开始出激光。

**延时量：**在停止加工时，可以设置延迟关气。当停止加工时，先停止出激光，延时一段时间后，然后再停止吹气。

**比例阀：**如果设备有接比例阀时，控制保护气体的大小。

**缓升时间：**激光器功率经过设置的缓升时间，缓缓地达到峰值功率。

**缓降时间：**激光器功率关闭后，激光能量缓缓关闭。

**关光延时：**当设置100ms时关闭激光后，还有满功率输入100ms，优化断丝功能。

**延时功率提升：**与关光延时关联，例如设置延时功率提升为10%时，关闭激光后在原有的功率上增加10%功率，既为20%功率，最大上限100%即为10V电压满功率输出，最小0%则为不增加功率。

**红光偏移设置：**

**红光偏移设置：**红光不在喷嘴的中心位置时，可通过红光偏移设置X、Y坐标位置进行调整。

**开始校正：**把X、Y坐标清零。

**清除校正：**清除上一步的校正。

**SN和语言设置：**

**系统SN识别码：**手持焊的出厂设置，用于解密作用。

**固件版本：**是指系统目前使用的版本。

**可用期限（天）：**可用使用的期限，到期后所有功能失效。（7天内到期开会自动提醒）

**注册码：**用于解密作用，收到注册码后输入点击确认即可解密。

**语言：**23国语言选择，可任意切换语言（中英俄韩越日等）

**硬件配置：**

**密码：**123456。

**激光器功率：**可选择所使用的激光器功率来调取此激光器对应的工艺包。

**报警电平转换（气压报警电平、激光器报警电平、水冷箱报警电平）：**切换高低电，可匹配外部报警信号（PNP（高电平）或NPN（低电平）或短接），也可屏蔽此功能（不建议）。

**导通设置：**可通过H/L切换屏蔽导通功能（出于安全考虑，手持焊接时禁用，适用于平台焊接和机械手焊接）

**光闸定时功能：**开启此功能后光闸在没有操作的情况下15分钟自动关闭，关闭此功能需要手动关闭光闸。

**开机默认模式：**可设置开机默认模式：焊接模式或三合一清洗模式。

**温度报警阈值：**可设置焊枪温度报警上限，例设置40°时，焊枪保护镜片或电机镜片位置温度达到40°显示屏界面会报警。



### 3.2 报警指示灯亮红灯报警时问题排查

#### 1. 激光器、水冷箱、气压亮红灯报警排查。



**使用此功能：**激光器、水冷箱、气压在外部信号未接入控制盒前应该全部亮红灯（如果亮绿灯可进入“硬件配置”界面进入电平切换），当对应的外部信号接入时，且接入的外部设备本身无报警情况下，应全部亮绿灯，此时报警系统处于正常工作状态。（备注：高低电平切换，为匹配外部设备报警信号接入方式（PNP对应高电平或NPN对应低电平或短接））

**不使用此功能（不建议）：**

可以通过硬件配置选择高低电平来解除报警，也即就屏蔽此功能（不建议）。

#### 2. 反射镜、保护镜亮红灯报警排查。



**反射镜：**对应焊枪头反射镜片，请检查焊枪反射镜片是否有烧坏，若有请及时更换，避免烧坏内部其它部件。

**保护镜：**对应焊枪头保护镜片，请检查保护镜片是否损坏，若有请及时更换，避免烧坏内部其它部件。

### 3. 激光头亮红灯报警排查。



请检查开关电源是否稳定输出，检查电机镜片是否损坏或脱落，检查插头是否脱落或接触不良。

### 4. 聚焦镜红灯报警排查。




请检查聚焦镜片是否安装到位或聚焦镜片安装方向反了。

### 5. 售后工程枪报警排查。




请联系麒麟激光业务或售后工程师提供注册码，输入注册码后可使工程枪解密临时一个月时间或永久。

### 3.3 保护镜抽屉与聚焦镜抽屉螺丝

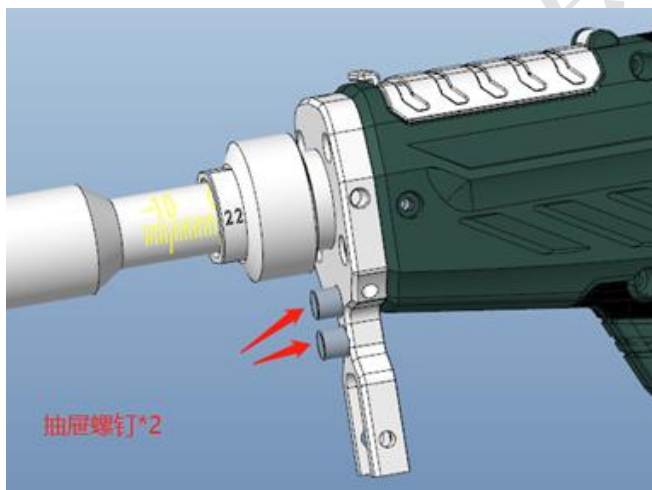

1. 保护镜片抽屉与聚焦镜片抽屉螺丝放置位置。

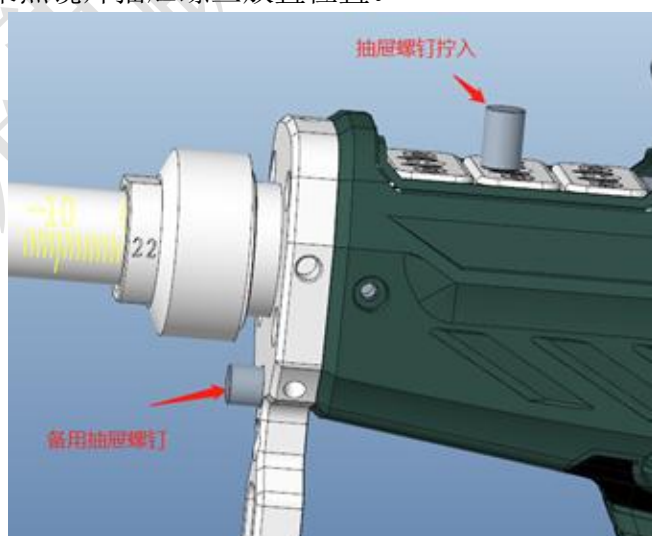


2. 把抽屉螺丝抽出可锁入保护镜/聚焦抽屉的螺丝孔上，方便保护镜片/聚焦抽屉拔插。



## 工艺包参考参数:

标准焊接工艺包 (0-5mm单送丝)							
2000W激光器控制					激光头控制		
序号	材料及厚度	功率	频率	占空比	模式	频率	宽度
1	不锈钢1.0	28%	3000HZ	100%	—	10hz	1.2mm
	不锈钢1.5	35%	3000HZ	100%	—	10hz	1.6mm
	不锈钢2.0	45%	3000HZ	100%	—	10hz	2.6mm
	不锈钢2.5	50%	3000HZ	100%	—	10hz	3mm
	不锈钢3.0	65%	3000HZ	100%	—	10hz	3.2mm
	不锈钢3.5	75%	3000HZ	100%	—	10hz	3.6mm
	不锈钢4.0	85%	3000HZ	100%	—	10hz	3.8mm
2	碳钢1.0	28%	3000HZ	100%	—	10hz	1.2mm
	碳钢1.5	35%	3000HZ	100%	—	10hz	1.6mm
	碳钢2.0	45%	3000HZ	100%	—	10hz	2.6mm
	碳钢2.5	50%	3000HZ	100%	—	10hz	3mm
	碳钢3.0	65%	3000HZ	100%	—	10hz	3.2mm
	碳钢3.5	75%	3000HZ	100%	—	10hz	3.6mm
	碳钢4.0	85%	3000HZ	100%	—	10hz	3.8mm
3	镀锌板1.0	28%	3000HZ	100%	—	16hz	1.2mm
	镀锌板1.5	35%	3000HZ	100%	—	16hz	1.6mm
	镀锌板2.0	45%	3000HZ	100%	—	16hz	2.6mm
	镀锌板2.5	50%	3000HZ	100%	—	16hz	3mm
	镀锌板3.0	65%	3000HZ	100%	—	10hz	3.2mm
	镀锌板3.5	75%	3000HZ	100%	—	10hz	3.6mm
	镀锌板4.0	85%	3000HZ	100%	—	10hz	3.8mm
4	铝板1.0	28%	3000HZ	100%	—	10hz	1.2mm
	铝板1.5	35%	3000HZ	100%	—	10hz	1.6mm
	铝板2.0	45%	3000HZ	100%	—	8hz	2.4mm
	铝板2.5	50%	3000HZ	100%	—	8hz	3mm
	铝板3.0	65%	3000HZ	100%	—	10hz	3.2mm
	铝板3.5	75%	3000HZ	100%	—	10hz	3.6mm
	铝板4.0	85%	3000HZ	100%	—	10hz	3.8mm

以上参数仅供参考

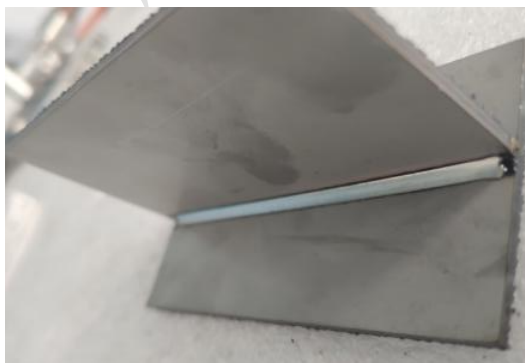


## 宽摆幅焊接工艺包（5.2-8mm双送丝）

### 2000W激光器控制

序号	材料及厚度	焊接模式	激光功率	摆动频率	焊丝厚度	送丝速度	宽度	气体压力
1	不锈钢3.0	—	55%	8hz	双1.6	7	5.2	0.45Mpa
	不锈钢4.0		67%	6hz	双2.0	6	6.2	0.45Mpa
	不锈钢6.0		75%	4hz	双2.0	6	6.8	0.5Mpa
	不锈钢8.0		85%	4hz	双2.0	6	7.6	0.55Mpa
2	碳钢3.0	—	55%	8hz	双1.6	7	5.2	0.45Mpa
	碳钢4.0		67%	6hz	双2.0	6	6.2	0.45Mpa
	碳钢6.0		75%	4hz	双2.0	6	6.8	0.5Mpa
	碳钢8.0		85%	4hz	双2.0	6	7.6	0.55Mpa
3	镀锌板3.0	—	55%	8hz	双1.6	7	5.2	0.45Mpa
	镀锌板4.0		67%	6hz	双2.0	6	6.2	0.45Mpa
	镀锌板6.5		75%	4hz	双2.0	6	6.8	0.5Mpa
	镀锌板8.0		85%	4hz	双2.0	6	7.6	0.55Mpa
4	铝板3.0	—	55%	8hz	双1.6	7	5.2	0.45Mpa
	铝板4.0		67%	6hz	双2.0	6	6.2	0.45Mpa
	铝板6.0		75%	4hz	双2.0	6	6.8	0.5Mpa
	铝板8.0		85%	4hz	双2.0	6	7.6	0.55Mpa

以上参数仅供参考

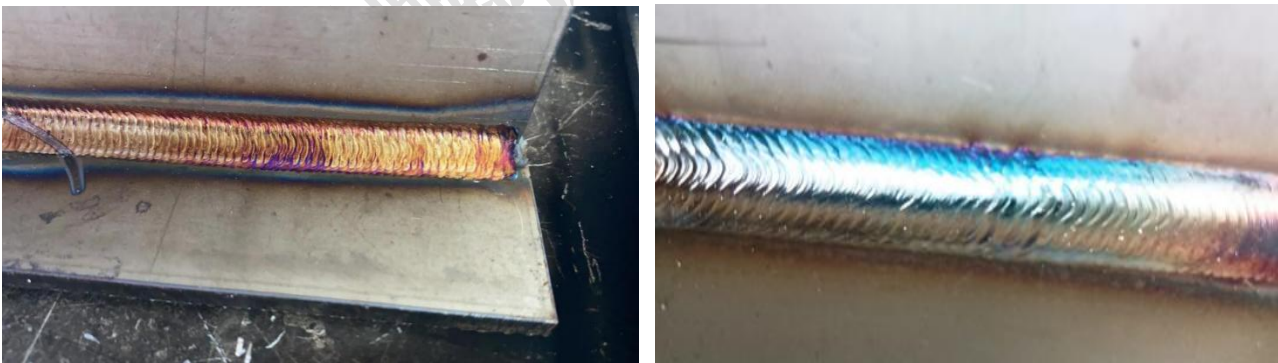

说明：针对不同的激光器，工艺包参数中的其它参数不变，仅对功率做修改，可按这个公式设定：

$$\text{选用1000W激光器时：} P(1000\text{W激光器}) = P(1500\text{W激光器}) * (1000/1500)$$

$$\text{选用2000W激光器时：} P(2000\text{W激光器}) = P(1500\text{W激光器}) * (2000/1500)$$

## 使用激光焊接系统注意事项

1. 手持单摆焊接头包含了激光器，水冷机，激光焊接系统，激光焊接头多个控制模块，为了避免被干扰，确保远离氩弧焊机 二保焊机和干扰较大的相关设备，确保安全距离保持在5米以上。条件允许的情况下确保激光焊接机独立空间。
2. 为减少设备漏电或静电，确保手持单摆焊接头设备使用有效地线。
3. 请重复确认套线接头是否正常连接和锁紧，锁紧后可用绝缘胶带包裹。
4. 检查激光头和光纤是否锁紧连接，确认正常后可使用美文胶带密封缠绕，确保粉尘不进入激光头腔体内。
5. 检查腔体是否有渗水现象，腔体内多处水路，未经专业人员培训不得松动螺丝，防止水珠进入腔体内部。
6. 检查保护镜片抽屉是否正常，确保密封圈正常有效，更换保护镜片时确保酒精擦拭激光头外部污渍，最少5次以上，确保更换镜片环境无尘无风方可更换镜片。
7. 激光头内部及其复杂，为避免短路，请远离水源，并且确保不能有任何液体喷洒在激光头上。
8. 激光头拒绝使用强风对激光头进行吹洗清洁，只能使用酒精和无尘布进行擦拭。
9. 激光头内部安装有数字电机，使用时一定要轻拿轻放，防止电机故障。
10. 激光头在不使用的情况下，请多次使用系统气体吹气，使粉尘排出，并且取下铜嘴，使用密封胶带密封，使用时安装铜嘴先吹气2次以上再使用。
11. 电源连续中断会对焊接控制系统造成损坏，若外接送丝机，24V电源请提供200W（电源电压24V，输出电流等于或大于 8A）以上可靠电源！

## 质保说明:

本产品质保期为12个月，出厂之日起开始计算，质保期内产品如有故障，可寄回我司，免费维修，人工费用全免。所有镜片类（如准直镜片，聚焦镜片，反射镜片，保护镜片，电机镜片等），外观件（腔体和手柄等）及耗材（铜嘴，不锈钢管，等易损耗品）不在质保范围。

本说明的所有部分，著作财产权归广东麒麟激光科技有限公司所有，未经本公司许可，任何单位或个人不得自行转载、复制或散布本产品说明书相关内容，若本产品内容资讯变更，恕不另行通知。

用户如在使用过程中，对产品以及说明书有任何意见及建议，请致电咨询。

咨询电话： 18018735163

传真： 0755-27999931

联系地址：广东省东莞市寮步镇松湖智谷E1栋9楼

感谢您使用广东麒麟激光科技有限公司产品！